可以单击“接受”按钮，如图 7.17-i 所示。

第 10 步：（如果做好的图形与题目标出的不符合，可以在俯视图中选中图形，按键盘的 Curl+X 键，在后视图中按键盘的 Ctrl+V 键即可），单击“标注”菜单中“线性标注”、“直径标注”、“半径标注”，进行标注，如图 7.17-j 所示。

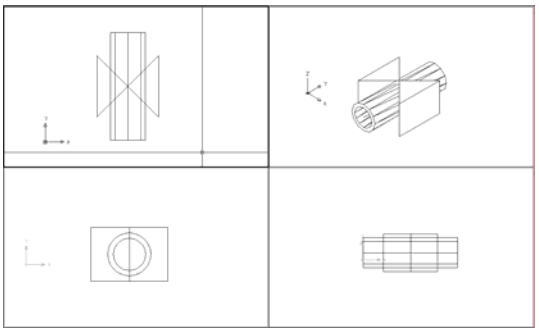


图 7.17-g

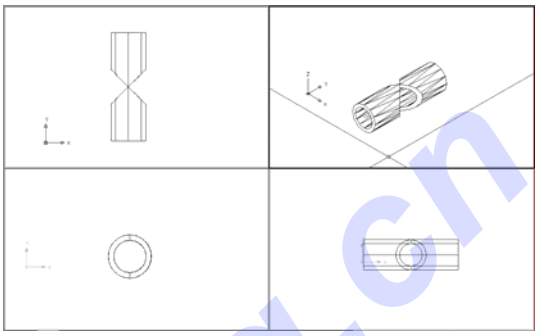


图 7.17-h

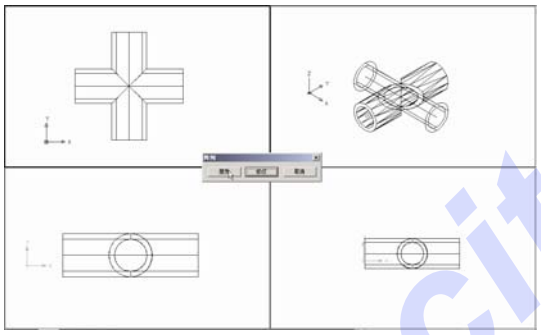


图 7.17-i

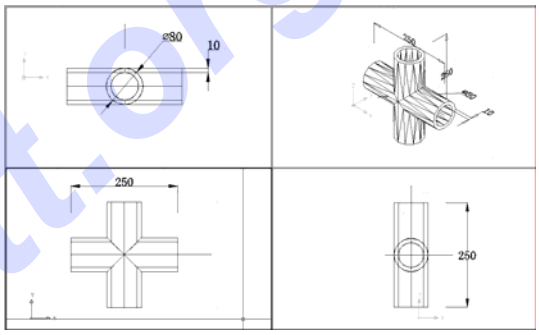


图 7.17-j

7.18　第 18 题解答

第 1 步：单击“绘图”工具栏中的“圆”按钮，在俯视图中画出直径“20”的圆，继续执行“圆”命令，画出一个直径“50”的圆，如图 7.18-a 所示。

第 2 步：单击“绘图”工具栏中的“直线”铵钮，打开“对象捕捉”命令，在俯视图中捕捉到同心圆的“象限点”，鼠标右移画出一条长度为“80”的直线，单击“修改”工具栏中的“镜像”按钮，选取直线捕捉到同心圆的“圆心”，鼠标下移单击一点，单击右键确定，完成镜像命令，如图 7.18-b 所示。

第 3 步：单击“绘图”工具栏中的“直线”铵钮，打开“对象捕捉”命令，在俯视图中捕捉并连接两条纵向直线的端点，单击“修改”工具栏中的“修剪”按钮，选取两条纵向直线间的圆弧，将其剪切掉，如图 7.18-c 所示。

第 4 步：在命令行中输入“BO”边界创建命令，单击“拾取点”按钮，在俯视图中点取剪切后的图形内部，单击右键确定点取成功，如图 7.18-d 与图 7.18-e 所示。

www.citt.org.cn
北京希望电子出版社